

# Näherungssensoren DUPK-Serie Analog- und Digitalausgänge



- Messdistanzen ab 80mm bis >5m
- Hohe Detektionsempfindlichkeit
- Sehr geringe Bautiefe, kleine Baugrösse
- Versionen mit Analog- und/oder Schaltausgängen
- Versionen mit Synchronisations-Eingang
- Messung unabhängig von Material, Oberfläche, Farbe und Größe des Zielobjekts
- Arbeiten bei Staub, Schmutz, Nebel, Licht
- Tasten transparente und glänzende Objekte ab
- Wasserdicht, IP 67, robust
- Versionen mit geschirmtem integriertem Kabel
- Kundenspezifische Versionen auf Anfrage



Technische Daten		<b>DUPK 500</b>	<b>DUPK 1000</b>	<b>DUPK 2500</b>	<b>DUPK 5000</b>
Erfassungsbereich nominal	mm	80500	1351000	2502500	4005000
Erfassungsbereich POR-Version für grosse Objekte	mm	80~800	135~1500	250>3000	400>6500
Blindbereich (kein vernünftiges Analogsignal)	mm	080	0135	0250	0400
Einstellbereich des Schaltausgangs (mit Potentiometer)	mm	80500	1351000	2502500	4005000
Hysterese des Schaltpunktes, axial, @ FSnom.	mm	~15	~25	~40	~80
Auflösung	%FS	~0.2%	~0.1%	~0.1%	~0.1%
Linearität	%FS		<±0	.5%	
Temperaturfehler –20+50°C	%	<1			
Genauigkeit im ganzen Temperaturbereich total	%FS		< <u>-</u>		
Sendefrequenz	kHz	~180	~180	~120	~80
Schaltzustandsanzeige	-		LED ro	•	
Schaltausgang, kurzschlussfest, Belastung max. 0.1A	-	wahlweise PNP, NPN, Schliesser, Öffner			
Schaltgeschwindigkeit max.	Hz	~8	~5	~3	~2
ton / toff (Schaltausgang @ 50%FS, ohne Hintergrund)	ms	~50 / 80	~130 / 90	~200 / 120	~700 / 140
Analogausgang im Erfassungsbereich (Varianten)					
$R_{Last}$ min. 10k $\Omega$ bei U-Ausgang	V		` '	w. (10)0V	
$R_{Last}$ max. $400\Omega$ bei I-Ausgang	mA		(4)20mA bz	w. (20)4mA	
Welligkeit des Analogausganges @ FSnom.	mV	~±60	~±20	~±15	~±20
Folgegeschwindigkeit des Analogausganges	s/95%FS	0.06	0.25	0.4	<2
Speisespannung (verpolungssicher)	VDC			30	
Welligkeit der Speisespannung	%			10	
mittlere Stromaufnahme, geschaltet ohne Last	mΑ	~60	~60	~60	~65
	_		ersion mit Stron		
Spitzenstrom, geschaltet ohne Last	mA	~85	~85	~95	~100
Temperaturgang der Luftstrecke	%/°K	-0.17 (s	teigende Tempe		ert sinkt)
Umgebungstemperatur im Betrieb	°C			.+50	
Sensortemperatur im Betrieb	°C			.+70	
Druckbereich	mbar <sub>abs</sub>	00		1100	105
Masse	g	~90	~90	~90	~105
Schutzkla sse	-		IP		
Gehäusematerial	-	MO C+		sfaserverstärkt	(ahal
elektrischer Anschluss	-	1010-516	ecker, 4-polig bz	w. integriertes r	lanei



# Näherungssensoren DUPK-Serie Analog- und Digitalausgänge



# **Hohe Leistungsdichte**

Die DUPK Serie zeichnet sich durch ihre sehr hohe Schallleistung bei kleinstem Bauvolumen aus. Das wird unter anderem durch die neuen, optimierten Schallwandler, die mit hohen elektrischen Spannungen arbeiten, erreicht. Dadurch können auch kleine, bewegte und schlecht reflektierende Objekte zuverlässig erkannt werden, und die Sensoren arbeiten auch bei starker Verschmutzung. Die DUPK Sensoren sind mit <40mm Länge die kompaktesten Ultraschallsensoren für so grosse Messbereiche.

### **AGC (Automatic Gain Control)**

Die nur bei der DUPK Serie verwendete AGC bewirkt, dass die Empfindlichkeit ab einer bestimmten Distanz automatisch an das reflektierte Signal angepasst wird. Dadurch können sehr kleine Objekte detektiert werden.

### **Temperaturkompensation**

Dank einer speziellen Schaltung ist sowohl der Temperaturgang der Elektronik als auch der des Ultraschallwandlers größtmöglich kompensiert.

# Modellauswahl

Die DUPK Versionen unterscheiden sich vor allem durch ihre unterschiedlichen Messbereiche. Zudem sind für jeden Messbereich folgende Versionen erhältlich:

- Fixer Analogausgang und 1 einstellbarer Schaltausgang
- 2 individuell einstellbare Schaltausgänge
- Analogausgang mit einstellbarem Start und Endpunkt Die Analogausgänge sind zudem als 0...10V oder 4...20mA verfügbar. Ebenso erhältlich sind invertierte Analogausgänge 10...0V oder 20...4mA. Andere Versionen auf Anfrage.

## Schaltausgänge

Der oder die Schaltausgänge werden dann aktiv, wenn ein abgetastetes Objekt den eingestellten Abstandswert unterbzw. überschreitet. Jeder Schaltpunkt hat eine Hysterese (siehe technische Daten). Das ist der Unterschied zwischen Einschalt und Ausschaltpunkt bei Annäherung bzw. Entfernung. Die Hysterese ist für ein einwandfreies Schaltverhalten notwendig.

# Synchronisations-Eingang (Y-Versionen)

Wenn mehrere Sensoren das selbe Ziel abtasten oder wenn mehrere Sensoren nahe beieinander montiert sind, können sich die Schallsignale gegenseitig stören. Durch Synchronisation der Taktfrequenz wird das verhindert. Dabei werden die Synchronisationsleitungen aller beteiligten Sensoren mit möglichst kurzen, geschirmten Kabeln miteinander verbunden. Da alle Sensoren dann gleichzeitig senden, steigt der gesamte Strombedarf an, was bei der Auslegung der Speisung zu berücksichtigen ist. Nicht benutzte Synchronisationsleitungen müssen isoliert werden.

#### Blindbereich

Der untere Messbereich entspricht dem Blindbereich, welcher ultraschall-typisch ist. Im Blindbereich ist keine Distanzmessung möglich! Die reine Funktion als Näherungsschalter (Schaltausgang) ist jedoch mit gewissen Einschränkungen, d.h. vor allem mit grösseren Objekten, auch im Blindbereich möglich.

### Einstrahlwinkel

Glatte Flächen sind bis zu einem Neigewinkel von ca. 10...15° abzutasten. Raue und stark strukturierte (gekörnte) Oberflächen sind jedoch bis zu weit grösseren Winkeln erfassbar.

# **Anschluss**

Die Geräte mit Stecker M8 lassen sich mit den Anschlusskabeln der Baureihe M8...-4 betreiben (bitte separat bestellen). Bei den Versionen mit Synchronisationseingang (Y) ist ein geschirmtes Kabel (I=2m) integriert. Steckergeräte sind auf Anfrage auch mit Festkabelanschluss erhältlich. Die Kabellänge sollte so kurz wie möglich gehalten werden. Die maximal zulässige Kabellänge beträgt ca. 100m, sofern der Querschnitt den Erfordernissen entspricht (Spitzenstrom <100mA, ev.  $470\,\mu\text{F}/35\text{V}$  Stützkondensator nahe beim Sensor einbauen). Die Kabel dürfen nicht zusammen mit Starkstromkabeln verlegt werden.



# Näherungssensoren DUPK-Serie Analog- und Digitalausgänge



## Montage

Die DUPK Sensoren verfügen über 4 M4 Gewindebuchsen auf der Gehäuserückseite. Mit 2...4 M4 Schrauben können sie befestigt werden. 4 Schrauben M4x20 sind im Lieferumfang dabei.

### Stromversorgung


Idealerweise wird eine geregelte, nicht getaktete Stromversorgung verwendet, an der keine weiteren Verbraucher betrieben werden. Dies ist aber nicht zwingend. Sie muss in der Lage sein, den kurzzeitigen Spitzenstrom von 80...100mA pro Gerät zu liefern.

# Erfassungskeulen

Detektionsbereich Ultraschallsensors des keulenförmig. Die Keulenform ist abhängig vom Zielobjekt bzw. dessen Schall-Reflexionseigenschaften. Kleinere oder schlechter reflektierende Objekte ergeben eine kleinere Keule (schmaler und kürzer), und grössere bzw. nicht senkrecht zur Mittelachse liegende Objekte können die Keule

ausweiten. Die genaue Keulenform kann erst am Objekt selbst ermittelt werden. Es ist darauf zu achten, dass keinerlei störende Objekte zwischen dem Sensor und dem Zielobjekt innerhalb der Keule sind. Sonst erfasst der Sensor das Störobjekt anstelle des gewünschten Zielobjektes. Unten typische Keulenformen für jeden Sensortyp aufgezeichnet. Die ausgezogene Line bezeichnet dabei den Bereich, wo rechtwinklig zur Sensorachse liegende flache Objekte der Grösse A4 (DUPK 500/1000) bzw. Grösse A3 (DUPK 2500/5000) erkannt werden. Der gestrichelte Bereich bei DUPK 500/1000 ist der Bereich, wo runde Objekte (Stab Ø10mm) erkannt werden und bei DUPK 2500/5000 ist es der Bereich, wo nur noch grosse, sehr gut reflektierende Objekte detektiert werden.

In der Schallkeule und in deren Umgebung sowie gegenüber eines Sensors darf sich kein anderer Ultraschallsensor des selben Typs befinden, der mit der gleichen Frequenz sendet. Das ist nur zulässig wenn die Option Synchronisation verwendet wird (Y-Versionen).

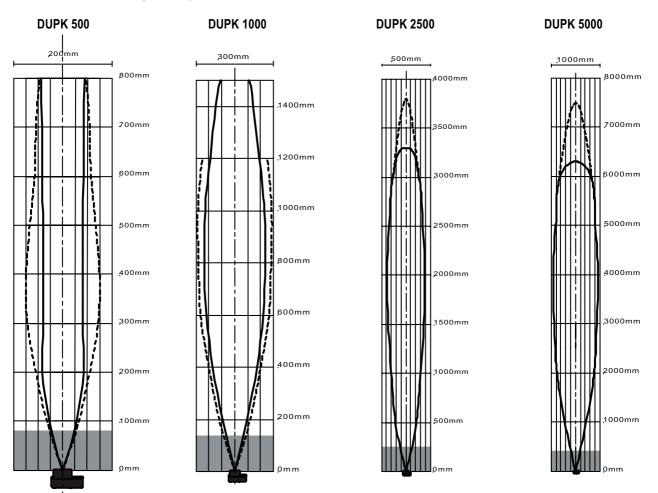



# Näherungssensoren DUPK-Serie Analog- und Digitalausgänge



### Standardversionen

Тур	Beschreibung	Schema
1 Analogausgang + 1 Schal	tausgang	
DUPK XXXX PVPS 24 CA	1 Schaltausgang PNP Schliesser, 1 Analogausgang 010V, 4-Pol-Stecker, 1 Pot., 1 LED	Α
DUPK XXXX PVPS 24 CI	1 Schaltausgang PNP Schliesser, 1 Analogausgang 420mA, 4-Pol-Stecker, 1 Pot., 1 LED	Α
DUPK XXXX PVPS 24 CVA	1 Schaltausgang PNP Schliesser, 1 Analogausgang 100V, 4-Pol-Stecker, 1 Pot., 1 LED	Α
DUPK XXXX PVPS 24 CVI	1 Schaltausgang PNP Schliesser, 1 Analogausgang 204mA, 4-Pol-Stecker, 1 Pot., 1 LED	Α
2 Schaltausgänge		
DUPK XXXX PDPS 24 C	2 Schaltausgänge PNP Schliesser, 4-Pol-Stecker, 2 Pot., 1 zweifarbiges LED	В
DUPK XXXX PDPA 24 C	1 Schaltausgang PNP Schliesser, 1 Schaltausgang PNP Öffner, 4-Pol-Stecker,	В
	2 Pot., 1 zweifarbiges LED	
O Anala nava nämma		
2 Analogausgänge	,	
DUPK XXXX POR 24 CAI	1 Analogausgang 010V, 1 Analogausgang 420mA, Null- und Endpunkt einstellbar, 4-Pol-Stecker, 2 Pot., kein LED	С
DUPK XXXX POR 24 CVAI	1 Analogausgang 100V, 1 Analogausgang 204mA, Null- und Endpunkt einstellbar, 4-Pol-Stecker,	С
	2 Pot., kein LED	
Option Synchronisationsein	gang	
Alle Versionen DUPK Y	Zusätzlich Synchronisationseingang, integriertes geschirmtes Kabel 2m	D

Grundsätzlich sind fast alle möglichen Varianten gemäss dem folgendem Typenschlüssel erhältlich.

Erfassungsbereich nominal: XXXX: 500 = 500mm, XXXX: 1000 = 1000mm, XXXX: 2500 = 2500mm, XXXX: 5000 = 5000mm

# Typenschlüssel

DUPK XXXX P	24		
	24	Synchronisations-Eingang Analogausgang 10V Analogausgang 20mA Invertierter Analogausgang Stecker (sonst integr. Kabel) Schaltausgang Schliesser Schaltausgang Öffner Schaltausgang PNP Schaltausgang PNP Schaltausgang PNP Analogausgang Endpunkt einstellbar 1 Schaltausgang 2 Schaltausgänge Analogausgang Nullpunkt einstellbar	Y A I V C S O A P N R V D O



# Näherungssensoren DUPK-Serie Analog- und Digitalausgänge



# Einstellungen

### Schaltausgänge:

Der Schaltabstand wird mit einem 4-Gang-Potentiometer eingestellt. Dazu wird beim gewünschten Schaltabstand ein genügend grosses Objekt möglichst senkrecht zur Mittelachse platziert. Das Potentiometer wird nun zuerst min. 4x im Gegenuhrzeigersinn auf Null gedreht (kein Anschlag). Danach wird es langsam im Uhrzeigersinn gedreht, bis die LED erleuchtet (Schliesser) bzw. erlischt (Öffner). Damit ist der Schaltabstand eingestellt. Rot ist dem Schaltausgang 1 zugeordnet und Grün dem Schaltausgang 2. Die Versionen mit 2 Schaltausgängen verfügen über ein zweifarbiges LED (rot/grün).

#### Einstellbare Analogausgänge:

Bei den POR Versionen lässt sich der Nullpunkt und der Endpunkt (FS) der Analogausgänge mittels zwei 4-Gang-Potentiometern einstellen. Mit einem Multimeter wird der Analogausgang beobachtet.

#### Nullpunkt:

Potentiometer min. Wenn das Nr. 1 4x im Gegenuhrzeigersinn gedreht wird (kein Anschlag), ist der Nullpunkt (z.B. 0V) auf der Höhe der Sensormembrane. Wird ein Nullpunkt weiter weg vom Sensor gewünscht, stellt man dort ein Ziel hin. Man dreht das Potentiometer min. 4x im Uhrzeigersinn (kein Anschlag). Man liest dann z.B. 0V bzw. einen kleinen Restwert (ca. 0.04V) ab. Dann dreht man im

Gegenuhrzeigersinn genau bis dort, wo der Wert anzusteigen beginnt Da ist der Nullpunkt korrekt eingestellt.

## Endpunkt:


Man platziert ein Objekt am gewünschten Ort und stellt mit dem Potentiometer Nr. 2 den gewünschten Wert (z.B. 10V)

Der Nullpunkt lässt sich von 0 bis ca. 50% des nominalen Messbereichs verstellen und der Endpunkt von ca. 20% bis 150%. Im Messbereich >100% wird der Sensor allerdings nur noch grössere Objekte erkennen und ab einer gewissen Distanz gar keine mehr. Der Endpunkt muss immer über dem Nullpunkt liegen. Soll der Analogausgang invertiert sein, d.h. Nullpunkt über dem Endpunkt, muss die invertierte Version ,V' verwendet werden.

Тур	Nullpunkt 0V bzw. 4mA		Endpunkt (FS) 10V bzw. 20mA		
	Min. [mm]	Max. [mm]	Min. [mm]	Max. (theoretisch) [mm]	
DUPK 500	0	300	100	800	
DUPK 1000	0	500	200	1500	
DUPK 2500	0	1500	500	3800	
DUPK 5000	0	3000	1000	8000	

Verwenden Sie zur Einstellung der Potentiometer einen geeigneten Miniatur-Schraubenzieher. Grösse max. 2.5mm!

# Vermassung

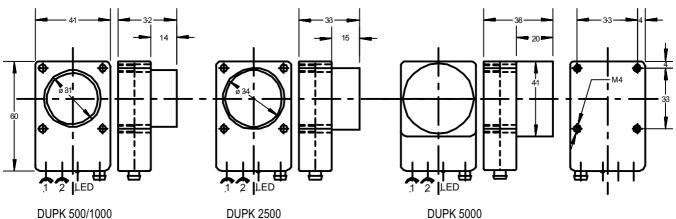

### Potentiometer

#### Schaltausgänge:

Pot. 1 Schaltausgang 1 (LED rot)

Schaltausgang 2 (LED grün), optional Pot. 2

### Analogausgänge bei POR Versionen (kein LED):

Pot. 1 Nullpunkt


Pot. 2 Steilheit, d.h. Endpunkt



# Näherungssensoren DUPK-Serie Analog- und Digitalausgänge




### **Anschlussschemas**

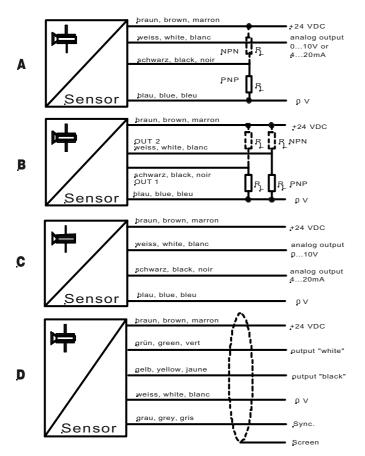

## 4-Pol-Stecker

1 braun 3 blau 2 weiss 4 schwarz



Steckeransicht am Sensor

# Einige typische Ultraschallanwendungen

# Niveauüberwachung

- Niveaumessung in Behältern und bei Prozessen
- Pegelmessung an Abwasserkanälen
- Überwachung des Flüssigkeitsspiegels an Abfüllanlagen
- Rückstaukontrolle an Transportbändern
- Überwachung des Inhaltes von Granulatbehältern an Spritzgiessmaschinen
- Abstandsüberwachung an Mähdreschern, Rübenerntern
- Überwachung von Bodenfreiheit und Abstand an Bauund Landwirtschaftsfahrzeugen

### Regelung

- Bandzugs- bzw. Durchhangregelung
- Rückmeldung der Stellung von Schiebern und Ventilen
- Messung des Rollendurchmessers von Wickelvorrichtungen
- Stapelhöhenüberwachung (Beladung, Lagerplätze, Montageautomaten)
- Abtastung von Zufuhrmaterial
- Abtastung der Zufuhr von Bandmaterial an Stanzen und Pressen
- Abtastung beim Kunststoffblasen

# Zählen / Erfassen

- Zählen und Erfassen von Zuschauern an Verkaufsauslagen
- Zutrittskontrolle an Drehtüren, Schaltern etc.
- Torautomation
- Abtastung von glasklaren Objekten, Folien, Glasscheiben, Flaschen
- Objekterfassung an Robotergreifern
- Erkennung leerer bzw. gefüllter Paletten und Behälter
- Zählen und Erfassen von Objekten mit 'schwieriger' Oberfläche
- Erfassen von Fehlbelegungen auf Transportbändern
- Kollisionsschutz an Fahrzeugen

### Geometrieerfassung

- Dimensionserfassung von Paketen
- Höhenabtastung von Nutzpflanzen in automatisierten Gewächshäusern
- Messvorrichtung für das Volumen von Baumstämmen